

İŞ EMRİ SÖZLEŞMESİ

Müşteri Bilgileri / Araç Bilgileri

MÜŞTERİ AD SOYAD : H**** A****
MÜŞTERİ TELEFON NUMARASI : 530085****
MOTOR NO / ŞASE NO : 169***** /
ZF*****
PLAKA : 34EDM076

Paket İçeriği

ESNAF / AİRBAG PAKET

- Motor Ekspertiz
- Mekanik Ekspertiz
- Kaporta/Boya Ekspertiz
- Beyin Test/OBD
- Airbag Kontrol

Yapılacak oto ekspertiz, yaklaşık 1 saatlik zaman diliminde berirlenmiş kontrol noktalarını sökme/takma işlemi yapılmadan göz ile veya test cihazlarının rapor ettiği bozuk-kusurlu parçaların tespitini yapma ve bilgi verme işini kapsamaktadır

Aracın o anki durumu için geçerlidir. Ekspertiz yapıldığı sırada aracın bazı parçalarının sorunsuz/kusursuz görünmesi ve raporlanması, daha sonradan bu parçaların arıza veya problem çıkarmayacağı anlamına gelmemektedir. Raporumuz garanti veya teminat niteliğinde değildir. Hazırlanan ekspertiz raporu anlık kontrol edilerek bilgi vermek amaçlıdır. Raporumuz araç alım veya satımında, alıcılara aracı almak veya almamak hususunda kesinle bir tavsiye içermez. Araç üzerinde daha sonra tespit edilecek kusurlu parçalardan firmamız sorumlu değildir.

İş Emri Sözleşmesini Okudum Kabul Ediyorum

MÜŞTERİ AD SOYAD : H**** A****
TELEFON NUMARASI : 530085****
İMZA :

İş Emri Sözleşmesini Okudum Kabul Ediyorum

SATICI AD SOYAD : AL**** SE***
TELEFON NUMARASI : 53278****
İMZA :

NEO PLUS OTOMOTİV HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Rapor No : | Tarih : 16.09.2025 |

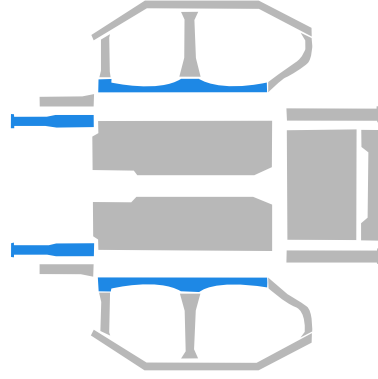
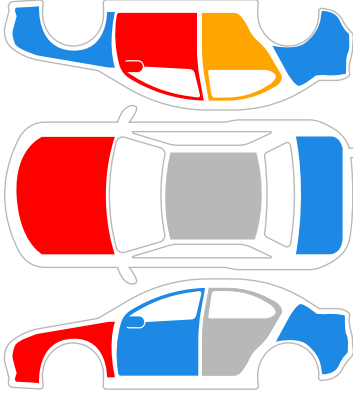
Müşteri	H**** A****	Telefon:	530085****	Tarih:	16.09.2025
---------	-------------	----------	------------	--------	------------

Plaka:	34EDM076
Marka / Model:	Fiat / PUNTO S7 POP
Yakıt / Şanzuman (Vites):	BENZİN / MANUEL (5 VİTES)
İlk Tescil Tarihi / Tescil:	28/03/2013 /
Kasa Tipi / Renk:	Sedan / BEYAZ
Şase / Motor:	ZF***** / 169*****
Motor CC / Motor Gücü	1242 ^(cc) / 51 ^(kw)
KM:	242.244



NEO PLUS OTOMOTİV HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Rapor No : | Tarih : 16.09.2025 |

KAPORTA BOYA KONTROLLERİ

■ Orijinal
■ Boyalı
■ Lokal
■ Değişen
■ Sök-Tak

Genel Mikron Değeri = 90-130

Kontrol Noktası	Durum	Not
► TAVAN	ORJİNAL	
► SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
► SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
► MOTOR KAPUTU	DEĞİŞEN	
► SOL ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞEN	
► SOL ÖN KAPI	BOYALI	
► SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
► SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
► SOL ARKA DİREK	ORJİNAL	
► SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	
► SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
► BAGAJ KAPAĞI	BOYALI	
► ARKA PANEL	ORJİNAL	EZİK
► BAGAJ HAVUZ İÇİ SAÇI	ORJİNAL	HAFİF EZİK
► SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
► SAĞ ARKA KAPI	LOKAL	
► SAĞ ARKA DİREK	ORJİNAL	
► SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
► SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
► SAĞ ÖN KAPI	DEĞİŞEN	
► SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI	
► SAĞ MARŞPIYEL	BOYALI	
► SOL MARŞPIYEL	BOYALI	
► ÖN PANEL	ORJİNAL	PLASTİK
► SAĞ İÇ PODYE	ORJİNAL	
► SAĞ İÇ DİREK	ORJİNAL	
► SAĞ ÖN ŞASE	BOYALI	İŞLEMLİ
► SAĞ ARKA ŞASE	ORJİNAL	
► SOL İÇ PODYE	ORJİNAL	İŞLEMLİ HASARLI
► SOL İÇ DİREK	ORJİNAL	
► SOL ÖN ŞASE	BOYALI	İŞLEMLİ
► SOL ARKA ŞASE	ORJİNAL	
► SOL TÜFEK SAÇ	ORJİNAL	
► SAĞ TÜFEK SAÇ	ORJİNAL	
► SOL TABAN SAÇ	ORJİNAL	
► SAĞ TABAN SAÇ	ORJİNAL	

► **NOT** : ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK GAMZE ÇİZİKLER VAR

► **NOT** :

► **ACIKLAMA** :

MOTOR ÜST KONTROL

Kontrol Noktası	Durum	Not
► Motor Yağ Kaçağı	ORTA	SİLİNDİR KAPAK , SUBAB KAPAK KISMINDA YAĞ KAÇAĞI VAR..
► Motor Yağ Durumu	İYİ	
► Motor Soğutma Suyu	ORTA	SU KAÇAĞI VAR KONTROL SAĞLANMALI
► Motor Kısımında Ses	İYİ	
► Fren Hidrolik Yağ Durumu	İYİ	
► Direksiyon Yağ Durumu	İYİ	
► Soğutma Suyu Kaçağı	ORTA	SU KAÇAĞI MEVCUT KONTROL SAĞLANMALI
► Turbo Sistemi	YOK	
► Şanzıman Vites Geçişleri	İYİ	
► 4x4 Sistemi Geçiş	YOK	
► Radyatör Peteği	İYİ	
► Klima Soğutma Boruları	İYİ	
► Klima Peteği	İYİ	
► İntercooler / Turbo Boruları	YOK	
► Enjektörler (YAKIT SİSTEMİ)	İYİ	BENZİNLİ ARAÇ

► NOT : KM BAĞLI TRİGER KONTROL

► NOT :

► ACIKLAMA :

MOTOR ALT KONTROL

Kontrol Noktası	Durum	Not
► Debriyaj	İYİ	
► Lastikler	İYİ	
► Diferansiyel Yağ Kaçağı	İYİ	
► Motor Alt Kısım Yağ Kaçağı	ORTA	MOTOR ARKA KISMDA HAFİF YAĞ KAÇAKLARI MEVCUT
► Şanzıman Yağ Kaçağı	İYİ	
► Fren Hortumları	İYİ	
► Egzoz Sistemi	ORTA	HAFİF EZİK VAR
► Aks	İYİ	
► Muhafazalar	YOK	
► Direksiyon Kutusu	İYİ	
► Direksiyon Pompası	İYİ	
► Direksiyon Körükleri	İYİ	
► Ön Diskler	ORTA	HAFİF AŞINMA
► Arka Diskler	İYİ	KAMPANA
► Ön Balatala	İYİ	
► Arka Balatalar	İYİ	KAMPANA
► Amortisör	ORTA	ARKA AMORTÜSÖR ÜST TAKOZLAR DEFARMASYON
► Motor Takozları	İYİ	
► Ön Düzen	İYİ	
► Arka Düzen	İYİ	
► Teker Bilyaları	İYİ	

► **NOT** : LASTİKLER 2020 TARİH ESKİ ÇARLAMA DEFARMASYON VAR

► **NOT** : DEBRİYAJ KULLANIMA BAĞLI ORTA AŞINMA

► **ACIKLAMA** :

OBD / BEYİN TESTİ

Kontrol Noktası	Durum	Not
► BEYİN TESTİ / OBD	YAPILDI	

 23.09.2025			Hata kodu DTC E14887:		
Araç: Renault Megane-IV 1.2 TCE Motor kodu: H5F-408 (H5F-F4) Üretim yılı: 15- Kilometre durumu: Lisans numarası: VF1RFB00268478253 (kumanda ünitesinden okunan) VIN: 23.09.2025 15:13:20 / Standard Test edilmiş:			Konfor Gösterge panosu CAN 3*		
Hata kodu / Genel sorgulama / - Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması			Hata kodu DTC 941015: Hata kodu DTC E15487: Hata kodu DTC E17687:		
Parça grubu	Sistem	Hata	Direksiyon Servo direksiyon CAN 3*		
OBD	OBD	0	Hata kodu DTC 563286: Hata kodu DTC 561C87: Hata kodu DTC E15687:		
Hava yastığı	Hava yastığı (CAN)	2*			
Hata kodu DTC 800113: Hata kodu DTC 800213:					
A/C sistemi	Klima CAN	1			
Hata kodu DTC A4E802: Fan motoru ►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ					
Konfor	UCH CAN	9*			
Hata kodu DTC AF7001: Hata kodu DTC AC9218: Hata kodu DTC AC9501: Hata kodu DTC AC9564: Hata kodu DTC AC9123: Hata kodu DTC AC9915: Hata kodu DTC AF0611: Hata kodu DTC DC0008: Hata kodu DTC DC0208:					
Konfor	UPC CAN	2*			
Hata kodu DTC 923011: Marş motoru rölesi ►HATALI FONKSİYON					
Hata kodu DTC E00487:					
Konfor	Park asistanı CAN	2*			
Hata kodu DTC A74887: Hella Gutmann Solutions GmbH					
-1-		mega macs PC	Hella Gutmann Solutions GmbH	-2-	mega macs PC

AİRBAG / HAVA YASTIĞI KONTROLLERİ

Kontrol Noktası	Durum	Not
► SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI	İŞLEMLİ	
► YOLCU HAVA YASTIĞI	İŞLEMLİ	
► TORPİDO KONTROLÜ	İŞLEMLİ	
► SÜRÜCÜ DİZ HAVA YASTIĞI	YOK	
► YOLCU DİZ HAVA YASTIĞI	YOK	
► SÜRÜCÜ PERDE HAVA YASTIĞI	YOK	
► SÜRÜCÜ KOLTUK KAFALIK	YOK	
► SÜRÜCÜ DIŞ KOLTUK HAVA YASTIĞI	YOK	
► SÜRÜCÜ İÇ KOLTUK HAVA YASTIĞI	YOK	
► SÜRÜCÜ KOLTUK PELVİS HAVA YASTIĞI	YOK	
► SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ	İŞLEMLİ	
► SÜRÜCÜ KEMER DÖNÜŞ TOKASI	YOK	
► SÜRÜCÜ EMNİYET KEMER SENSÖRÜ	ORJİNAL	
► YOLCU PERDE HAVA YASTIĞI	YOK	
► YOLCU KOLTUK KAFALIK	YOK	
► YOLCU DIŞ KOLTUK HAVA YASTIĞI	YOK	
► YOLCU İÇ KOLTUK HAVA YASTIĞI	YOK	
► YOLCU KOLTUK PELVİS HAVA YASTIĞI	YOK	
► YOLCU EMNİYET KEMERİ	İŞLEMLİ	
► YOLCU KEMER DÖNÜŞ TOKASI	YOK	
► YOLCU EMNİYET KEMER SENSÖRÜ	ORJİNAL	
► SÜRÜCÜ ARKA EMNİYET KEMERİ	YOK	
► YOLCU ARKA EMNİYET KEMERİ	YOK	
► SÜRÜCÜ ARKA KOLTUK HAVA YASTIĞI	YOK	
► YOLCU ARKA KOLTUK HAVA YASTIĞI	YOK	
► SÜRÜCÜ YAYA KORUMA SENSÖRÜ	YOK	
► SÜRÜCÜ ARKA YAYA KORUMA SENSÖRÜ	YOK	
► YOLCU YAYA KORUMA SENSÖRÜ	YOK	
► YOLCU ARKA YAYA KORUMA SENSÖRÜ	YOK	
► PİROTEKNİK SİGORTA	YOK	
► YANGIN ÖNLEME SİSTEMİ	YOK	
► AİRBAG OKSİJEN SENSÖRÜ	YOK	
► AİRBAG MODÜL TARAMASI	TARAMA YAPILDI	

► NOT :

► NOT :

► ACIKLAMA :